


DEWALT®

559088-11H









DW738
DW739

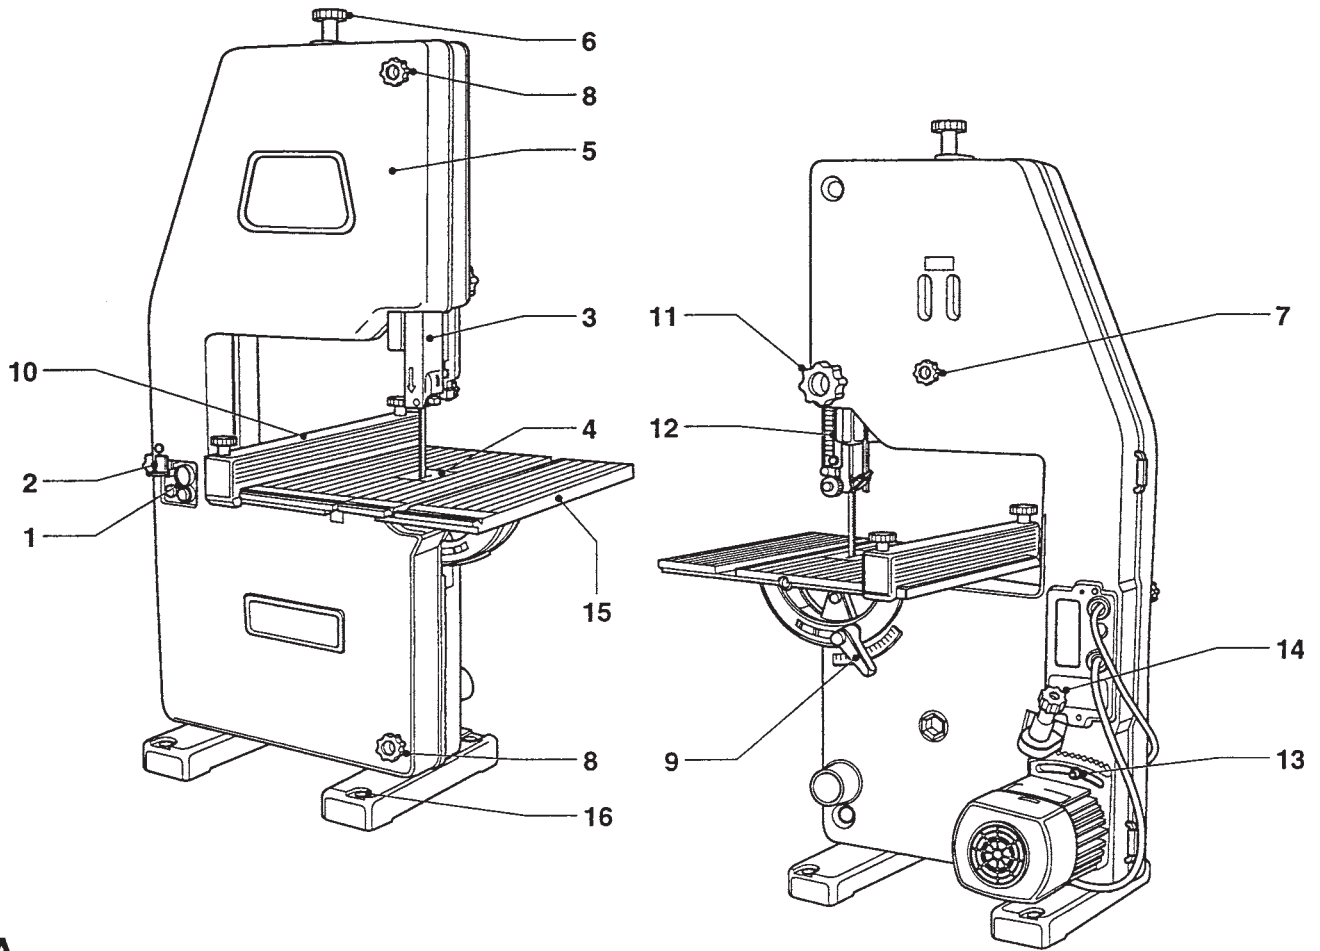


A

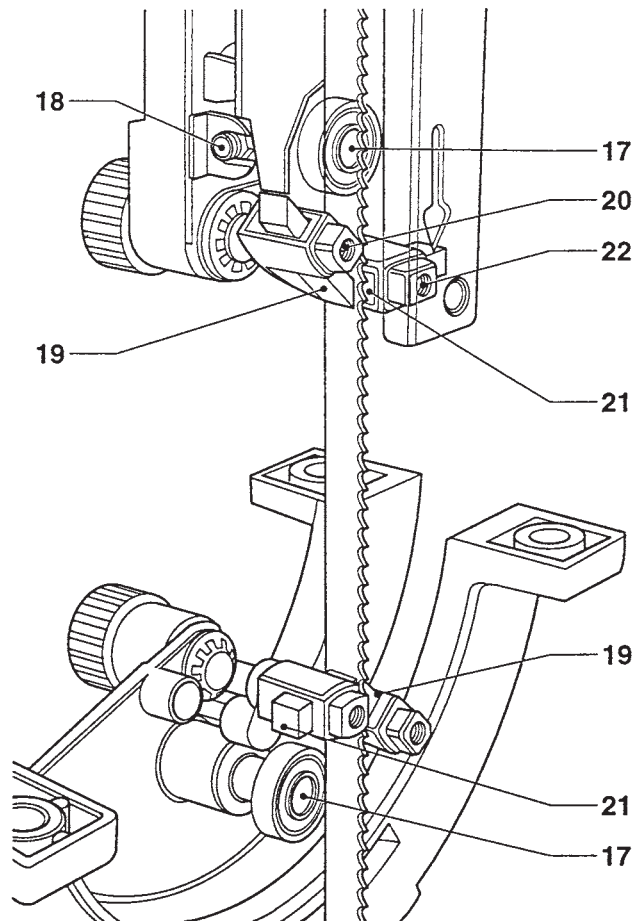


B

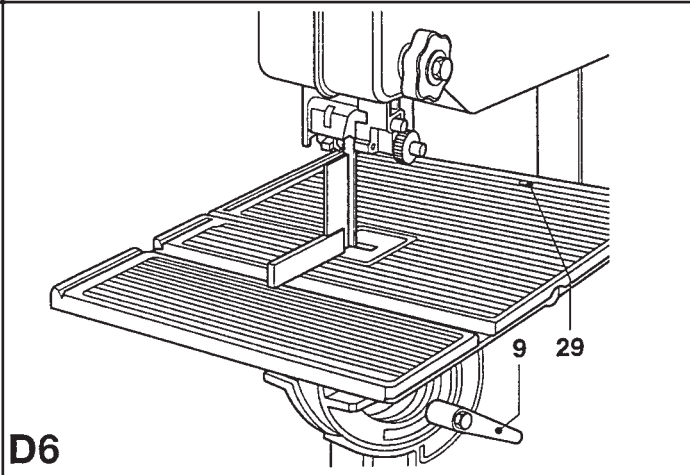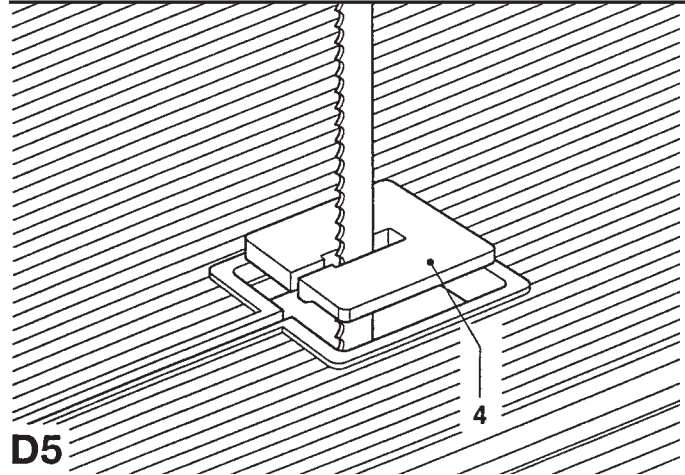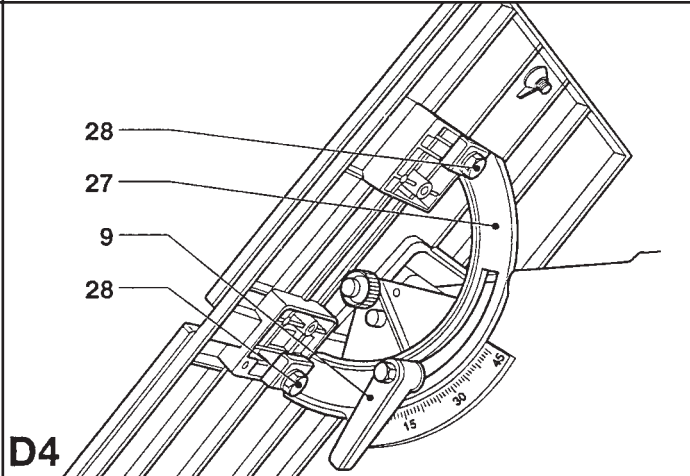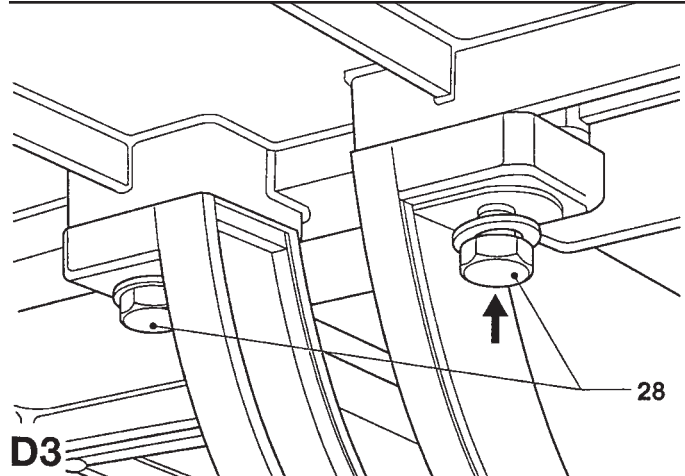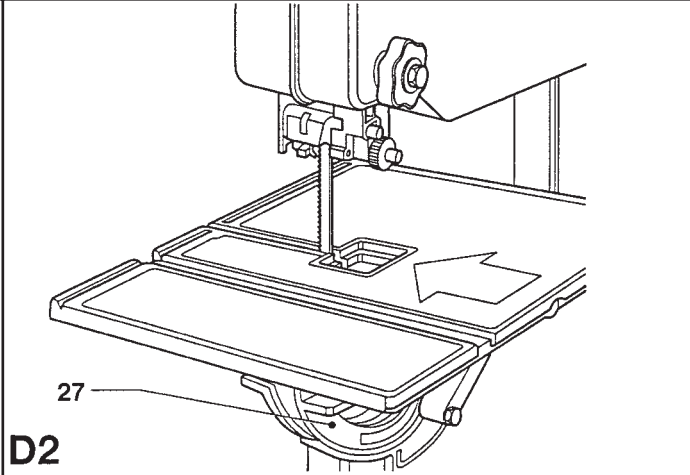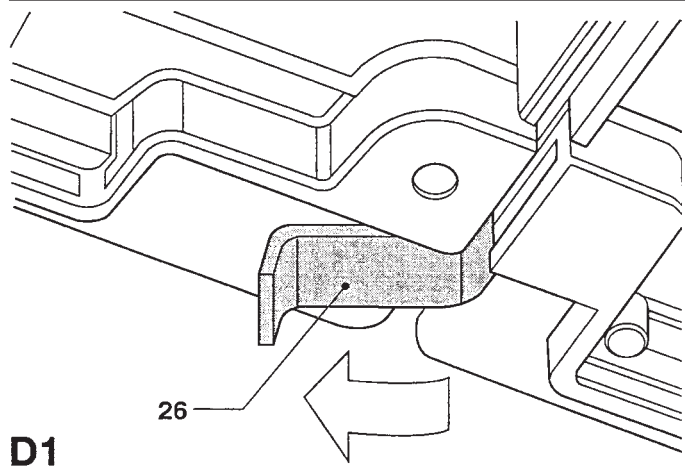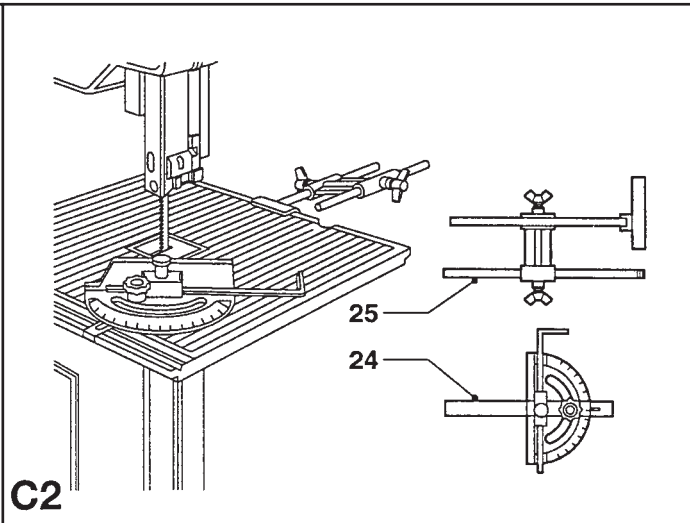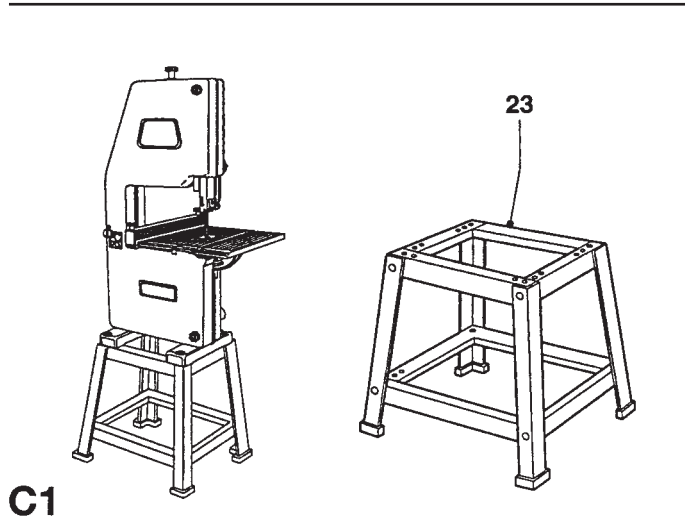


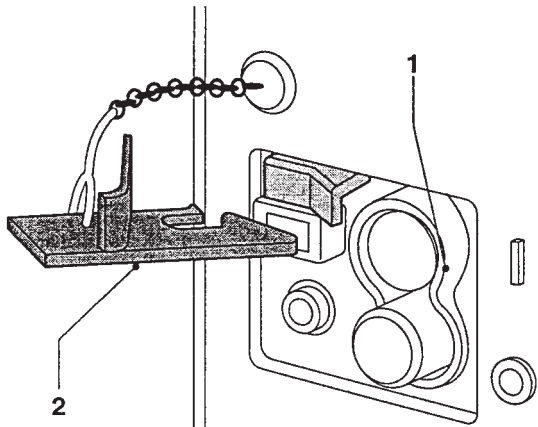


E1

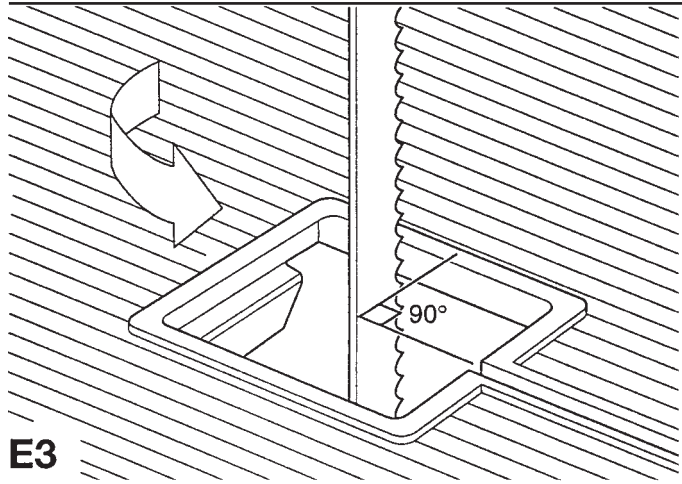


E3

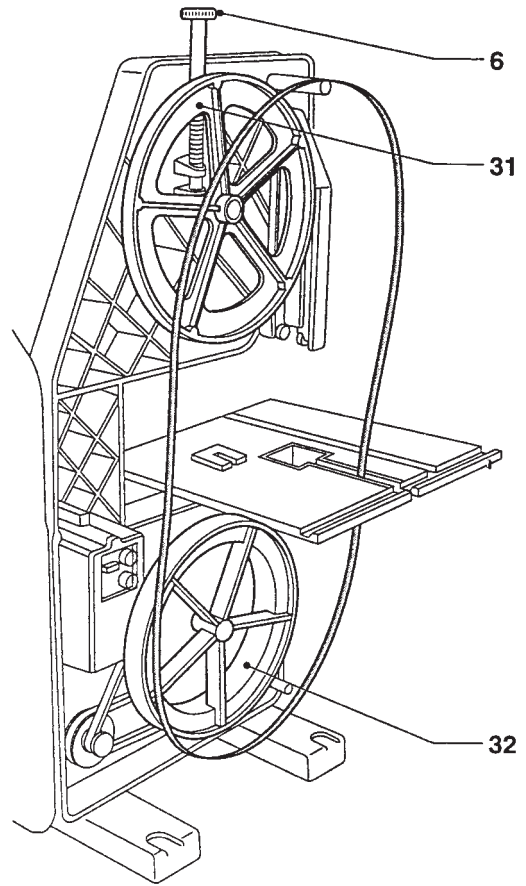


E2

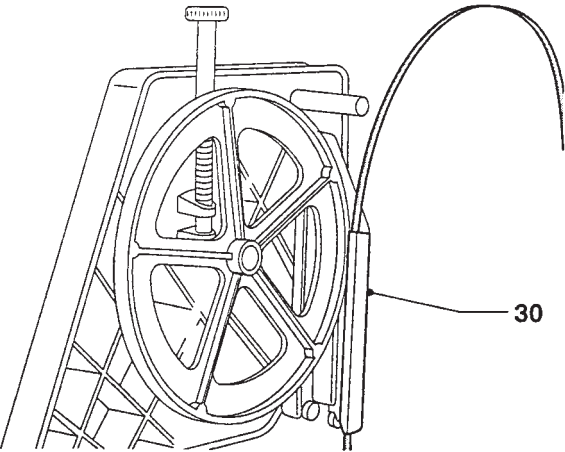


E4

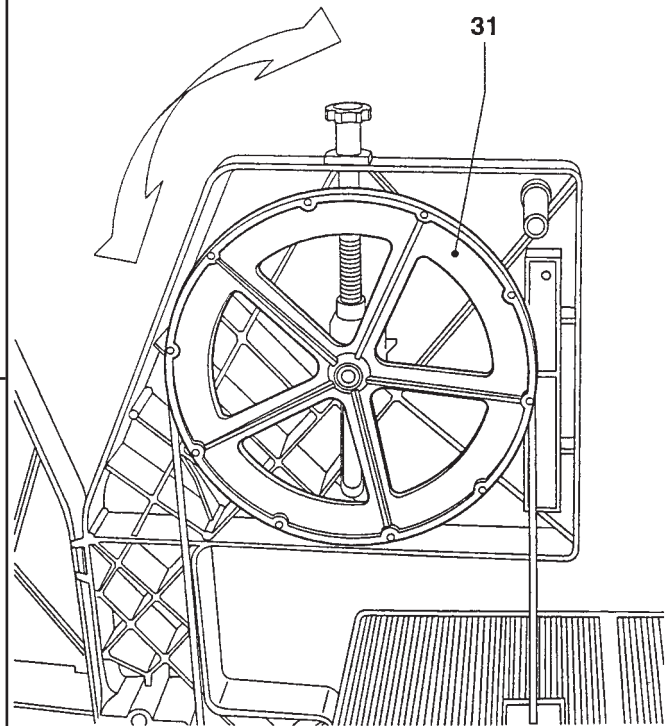


F2

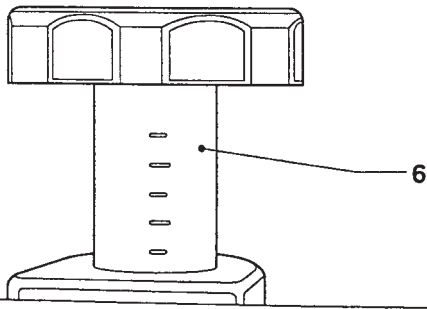


F1

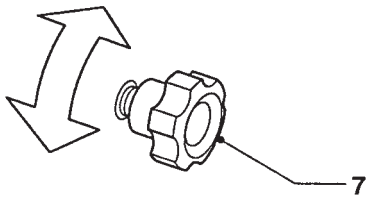


F3

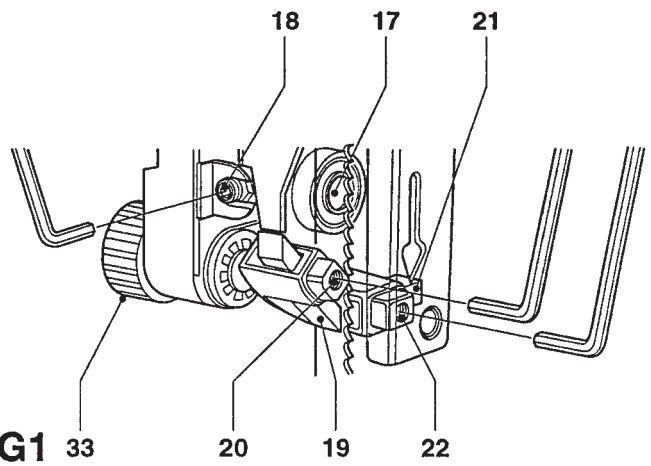


G1

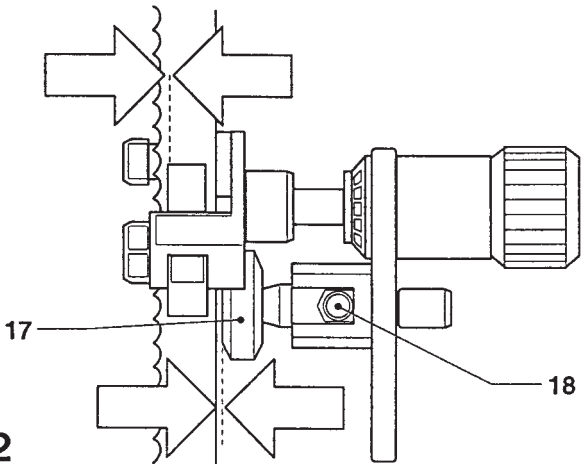


G2

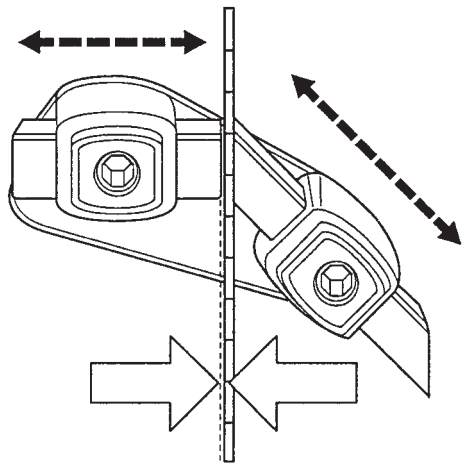


G3

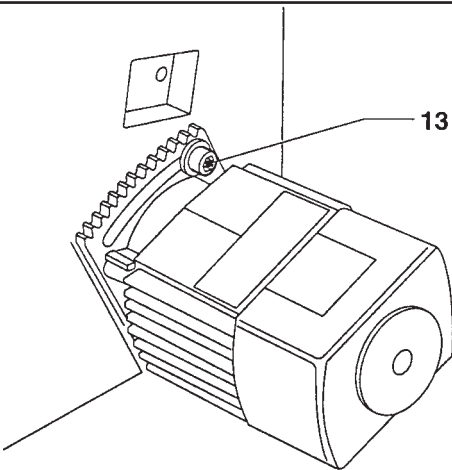


H1

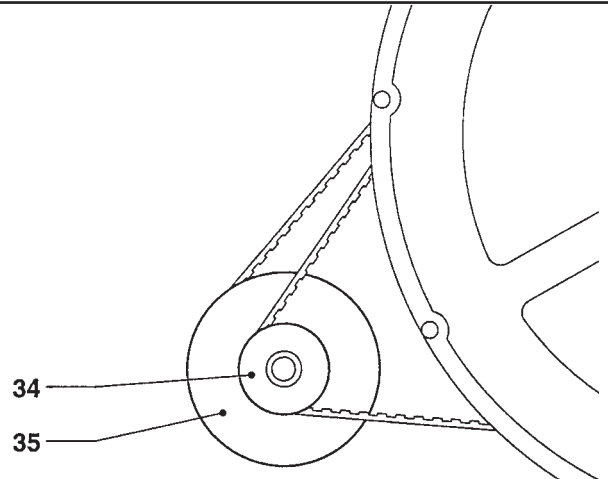


H2

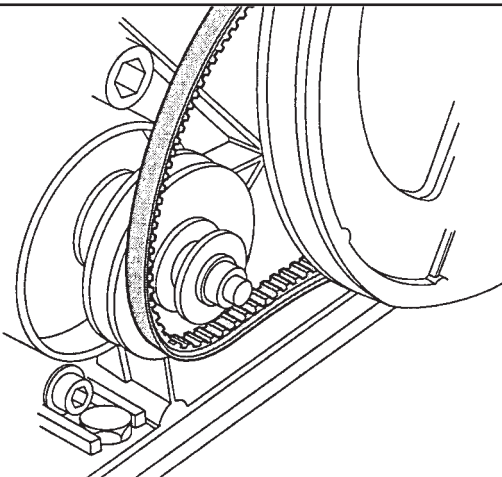


H3

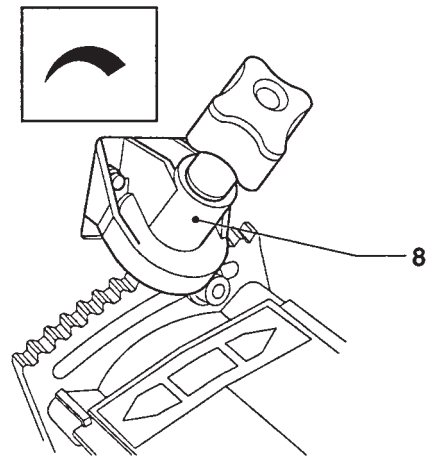


J

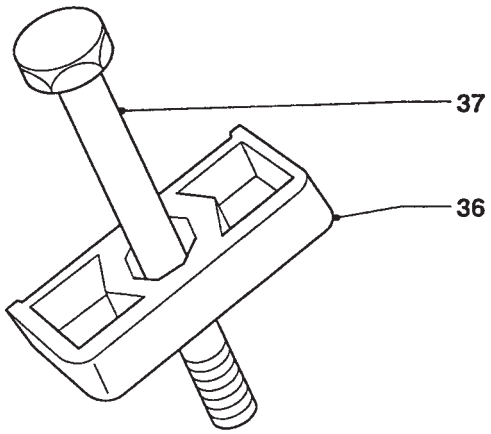


K1

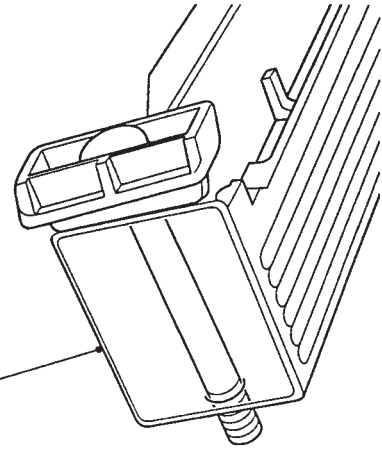


K2

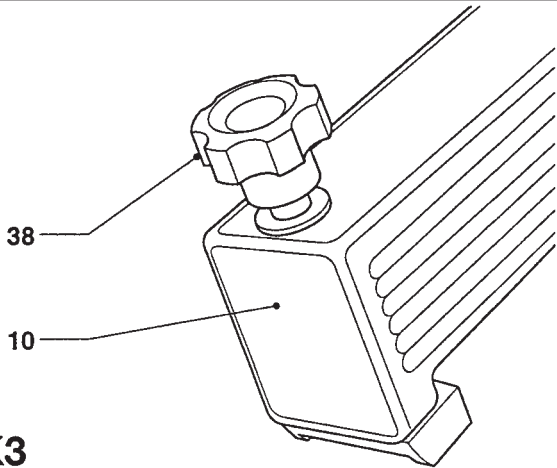

K3

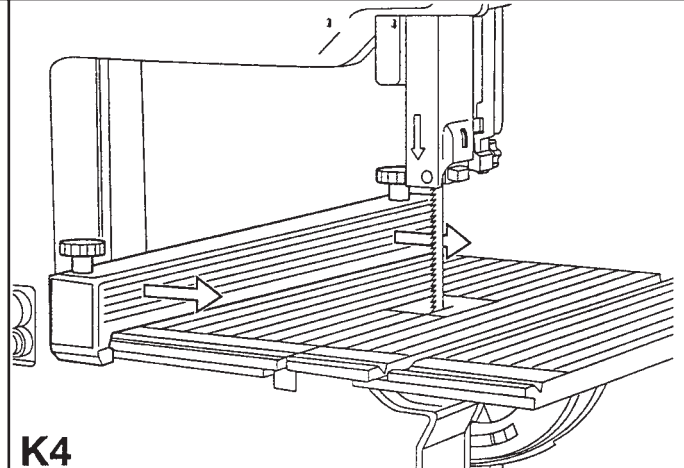


K4

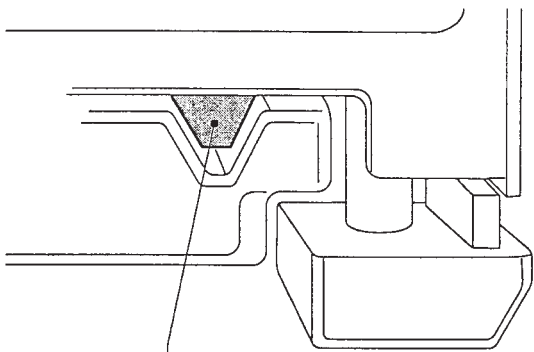


K5

39

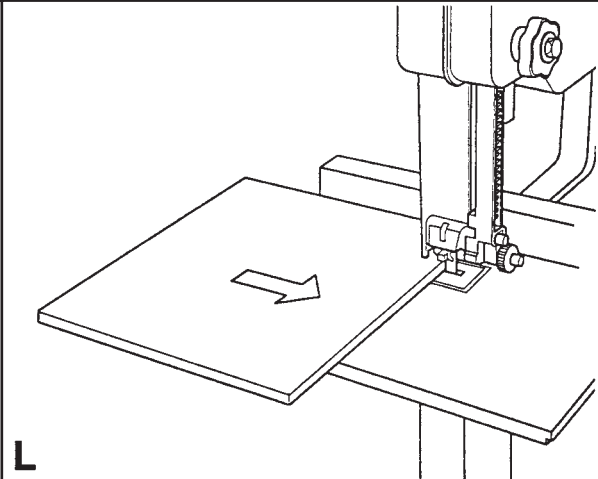

L

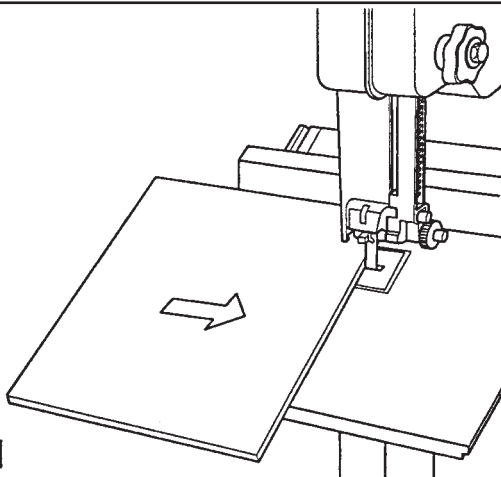

M

Szívből gratulálunk

Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt által értékelt, kiforrott minőségű termékeket kínálunk a szakembereknek. Hosszú évek tapasztalatával és folyamatos fejlesztéssel a DEWALTT megbízható partner minden professzionális felhasználónak. Kérjük, munkakezdés előtt figyelmesen olvassa el ezt a vásárlói tájékoztatót, és tartsa be az ebben leírtakat.

Műszaki adatok

		DW738	DW739
Feszültség (V)		230	230
Névleges teljesítmény (W)		760	760
Fűrészszalag sebessége üresjáratban (m/min)		330/800	330-800
Motor fordulatszám (min ⁻¹)		2800	2800
Max. vágási vastagság (mm)		155	155
Max. vágási (áteresztő) szélesség (mm)		310	310
Fűrészasztal mérete (mm)		380x380	380x380
Fűrészasztal dönthetősége		0-45°	0-45°
Teljes magasság (mm)		970	970
Szélesség (mm)		510	510
Mélység (mm)		660	660
Tömeg (kg)		23	23
A hálózati biztosító értéke legalább 10 A.			

E vásárlói tájékoztatóban alkalmazott szimbólumok jelentése a következő:



Figyelem! Sérülésveszély, életveszély vagy az elektromos szerszám károsodása a kezelési utasítás be nem tartásából következően.



Elektromos feszültség



Éles sarkok, élek

Velejáró tartozékok

A csomagolás tartalma:

- 1 előszerelt fűrészgép
- 1 fűrészasztal
- 1 hosszütköző
- 1 8 mm anyakulcs
- 1 csomag a következő tartalommal:
 - 1 asztalbetét
 - 2 45° fűrészszalag vezeték
 - 2 90° fűrészszalag vezeték
 - 3 M8x60 zárócsavar
 - 4 M8 hatlapú anya

- 8 D8 alátét
 - 2 D6 alátét
 - 1 M8x60 hatlapfejű csavar
 - 4 M8x20 hatlapfejű csavar
 - 2 M6x65 hatlapfejű csavar
 - 2 gomb
 - 2 szorítódarab az ütközőhöz
 - 1 2,5 mm hatszögkulcs
 - 1 6 mm hatszögkulcs
 - 1 vásárlói tájékoztató
 - 1 "robbantott" ábra
- Ellenőrizze a szerszámot és a tartozékokat, hogy megvannak-e, és nem sérültek-e a szállítás során.
 - Üzembehelyezés előtt alaposan tanulmányozza a vásárlói tájékoztatót.

A gép leírása (a ábra)

Az Ön DW 738/DW739 szalagfűrészje professzionális műhelymunkákra lett kifejlesztve. Sokféle anyag, pl. fa, műanyag, nemvas fémek és bőr hossz-, kereszt-, rézsű- és szabadvágására alkalmas.

A ábra

1. BE-KI kapcsoló
2. Biztonsági kulcs
3. Fűrészszalag védő
4. Asztalbetét
5. Házajtó
6. Fűrészszalag feszítő berendezés
7. Fűrészszalag központosító
8. Házajtó bereteszelőgombok
9. Fűrészasztal rögzítőkar
10. Ütköző
11. Fűrészszalagvédő magasság állítója
12. Felső fűrészszalag vezető
13. Motor beállítócsavar
14. Fűrészszalag sebességbeállító (DW 739)
15. Fűrészasztal
16. Rögzítőfuratok

B ábra

17. Fűrészszalag futócsapágy
18. Rögzítőcsavar a 17-hez
19. 45° fűrészszalag vezeték
20. Rögzítőcsavar a 19-hez
21. 90° fűrészszalag vezeték
22. Rögzítőcsavar a 21-hez

Külön megvásárolható tartozékok

C1 ábra

23. Alsó állvány

C2 ábra

24. Szögütköző
25. Hosszvágó ütköző

Elektromos biztonság

Az elektromos motor csak 230 V-os váltóáramra csatlakoztatható. Használatbavétel előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelele a gép adattábláján feltüntetettnek.

A hálózati kábel és a csatlakozódugó cseréje

Sérült kábelt vagy villásdugót csak szakműhelyben szabad kicseréltetni. A kicserélt hálózati kábel és villásdugó környezetkímélő elhelyezéséről gondoskodni kell.

Hosszabbítókábel

Teljesítménycsökkenés nélkül max. 30 m-es hosszabbítókábelt használhat. Erre a célra a hazai előírások szerinti HO7 RNF jelzésű, 3x1,5 mm² keresztmetszetű kábel a megfelelő. Ha szükséges a hosszabbítókábel, azt a használat előtt mindig teljesen tekerje le.

Összeszerelés és beállítás



Szerelés vagy beállítás előtt mindig húzza ki a gép villásdugóját a hálózati dugaljából.

- A fűrészgép teljesen összeszerelt, a fűrészasztal és a hosszütököző kivételével.

A fűrészasztal felszerelése (A, D1-D6 ábra)

- Fordítson a (9) rögzítőkaron (A ábrán) kb. fél fordulatot az óramutató járásával ellentétesen, a forgószegmens (a D2 ábrán a 27.) lazításához.
- Fordítsa a (26) összekötőlapot vissza, a fűrészasztalban levő fűrészszalagrés befedéséhez (D1 ábra).
- Fektesse a fűrészasztalt a fűrészszalagréssel a gép elülső oldalához a (27) szegmensre (D2 ábra)
- Vezesse a fűrészasztalt óvatosan a fűrészlap mellett, és irányítsa a fűrészasztal furatait a szegmensen levő furatokhoz.
- Helyezze egyenként az M 8x20 (28) hatlapfejű csavarokat az alátétekkel az elülső furatokba mindkét szegmensen, és kézzel húzza meg őket (D3 ábra).
- Fordítsa a fűrészasztalt 45°-szögbe.
- Helyezze az M 8x20 (28) hatlapfejű csavarokat az alátétekkel a hátsó furatokba mindkét szegmensen (D4 ábra)
- Húzza meg a csavarokat a mellékelt kulccsal.
- Dugja a (4) fűrészasztalbetétet a fűrészasztal megfelelő nyílásába (D5 ábra)
- Fordítsa a (26) összekötőlapot vissza kiinduló helyzetébe (D1 ábra)
- Emelje a (3) fűrészlapvédőt egészen fel, úgy, hogy a (11) magasságállítót az óramutató járása szerint forgatja (A ábra)

- Ellenőrizze egy derékszög segítségével, vajon a fűrészasztal a vízszintes tartóján derékszögben áll-e a fűrészszalaghoz. Ha utánállításra volna szükség, oldja meg a rögzítőkart, és állítson a (29) csavaron (D6 ábra)

A fűrészszalag felszerelése (A, D1, D5, E1-E4 ábra)



Az új fűrészszalag fogai nagyon élesek, és könnyen sérülést okozhatnak.

- Forgassa el a (8) reteszelőgombot egy fél fordulattal, és nyissa ki az (5) házajtót (A ábra).
- Fordítsa a (26) összekötőlapot vissza, a fűrészasztalban levő fűrészszalagrés befedéséhez (D1) ábra.
- Távolítsa el a (4) asztalbetétet.
- Vezesse a fűrészszalagot az asztal részén át. Ellenőrizze, hogy a gép elülső oldalán és a munkaterületen a fogak lefelé mutassanak (E2 ábra).
- Vezesse a fűrészszalagot óvatosan a (30) lapvédő részébe; ehhez 90° -kal el kell fordítani (E3 és E4 ábra).
- Helyezze a fűrészlapot a (19) és (21) vezetékek közé.
- Helyezze a fűrészszalagot a (31) és (32) szalagkerekekre (E2 ábra). Ennél a műveletnél a felső kereket mozgítsa el lefelé azáltal, hogy a feszítőberendezést (A ábrán a 6.) az óramutató járásával szembe forgatja.
- Tegye vissza a (4) asztalbetétet (D5 ábra).
- Fordítsa vissza a (26) összekötőlapot a kiinduló helyzetébe (D1 ábra).
- Állítsa be a szalagfeszességet, a szalagvezetékeket és a futócsapágyat a következő fejezetek szerint.

A fűrészszalag feszességének beállítása (F1 ábra)

A fűrészlap feszességének megfelelő beállítása a használandó fűrészlap szélességétől függ. Útmutató a fűrészgépen levő táblán.

- Állítsa be a (6) fűrészlapfeszítő berendezést úgy, hogy a skála a mindenkor fűrészlap szélességnek megfelelő szalagfeszességet mutassa.

A fűrészszalag helyzetének beállítása (A, F2 és F3 ábra)

A fűrészlapnak a felső kerék pántjának közepén kell futnia.

- Nyissa ki a házajtót, ahogy már írtuk.
- Mialatt az egyik kezével a felső kereket forgatja, a másik kezével egy keveset fordítson a (7) központosítón, míg a szalag pontosan középen fut (A+F3 ábra).



A fűrészlapot ne érintse meg, hanem forgassa a felső kereket egyik ujjával a küllőnél fogva.

A fűrészlapvezető és fűrészlap futócsapágy beállítása (B, G1-G3 ábra)

Fűrészelés közben a fűrészlapot frontális és oldalirányú erők terhelik. A futócsapágyat (G1 ábrán a 17.) a fűrészlap hátoldalától 0,5 mm-re kell állítani, ezáltal korlátozza a fűrészlap hátrafelé történő lefutását. A fűrészszalag-vezetőt (45° és 90°) a fűrészlaptól 0,1 mm-re pozicionálja, hogy az az oldalirányú fűrészlapmozgást korlátozza.

- Vegye ki az asztalbetétet, és fordítsa fel 45°-ba az asztalt.
- Lazítsa meg a (18) csavart, és távolítsa el a (17) futócsapágyat a fűrészlaptól (G1 ábra).
- Forgassa a (33) recésgombot, hogy a fűrészlap-vezető pontosan a fűrészszalag fogazata mögött legyen (G1 ábra).
- Pozicionálja a (17) fűrészszalagvezetőket 0,1 mm-re a fűrészlaptól, és húzza meg a (18) csavart feszesen (G1 ábra).
- Lazítsa meg a (20) és (22) csavart, és dugja a (19) és (21) vezetőket a befogójukba (G1 ábra).
- Állítsa a fűrészszalag-vezetőket a fűrészlaptól kb. 0,5 mm-re.
- Húzza meg a (20) és (22) csavart feszesre.

A fűrészszalag sebességének beállítása DW738 (H1-H3 ábra)

A DW738 fűrészgépnek két sebessége van. Az alacsonyabb fűrészlap sebességhez a kisebbik (34) szíjtárcsára tegye a hajtószíjat (H2 ábra). A nagyobbik sebességhez a nagyobbik (35) szíjtárcsára tegye a szíjat (H2 ábra). A sebességértékek a műszaki adatokban vannak megadva.

- Lazítsa meg a (13) motorállító csavart, és mozdítsa el a motort, hogy a hajtószíj meglazuljon (H1 ábra).
- Vegye le a szíjat a hajtókerékről, majd utána a (34) vagy (35) szíjtárcsáról.
- Tegye vissza a hajtószíjat a hajtókerékre, és a kívánt (34) vagy (35) szíjtárcsára.
- Mozdítsa el a motort úgy, hogy a megfelelő szíj feszességet érje el, és utána húzza meg a (13) csavart szorosra (H1 ábra).

DW 739 (A és J ábra)

A fűrészlap sebessége ennél a típusnál egy széles sávban fokozatmentesen beállítható (lásd műszaki adatokban).

- Járó motor mellett forgassa a (14) beállítógombot a kívánt szalagsebesség eléréséhez (A2 ábra).



Ne forgassa a gombot tovább, ha felütközik.

A hosszütköző szerelése és beállítása (A, K1-K5 ábra)

- Tegye az M6x65 (K1 ábrán a 37) csavarokat az ütköző két végére (A ábrán a 10) egy szorítódarabbal (K1 ábrán a 36) (K1 és K2 ábra).

- Tegyen mindkét csavarra egy-egy D6 alátétet és (38) gombot (K3 ábra).
- Csúsztassa az ütközőt a K4 ábra szerint a fűrészasztalra. Legyen biztos benne, hogy a (39) V alakú kiképzés a fűrészasztal elején levő horonyban legyen (K5 ábra).
- Az ütköző beállításához lazítsa meg a (38) gombokat, és tolja az ütközőt a skála alapján a kívánt helyzetbe (K3 ábra).
- Biztosítsa az ütközőt azáltal, hogy először az elülső, majd a hátsó gombot húzza meg feszesre. A beállítás akkor jó, ha az ütköző a fűrészszalaggal párhuzamos.

Használati utasítás



- Tartsa be mindig a biztonsági utasításokat, és az érvényes előírásokat.
- Ne erőltesse a fűrész a túl nagy előtolással. Munkakezdekor hagyja a motort teljes fordulatszámra felpörögni.
- Válasszon a munkához alkalmas fűrészlapot.
- Csak akkor dolgozzon a fűrészsel, ha minden védőberendezés rendeltetésszerűen fel van szerelve.
- Ne feszítse túl a fűrészlapot.

Be- és kikapcsolás (E1 ábra)

Biztonsági megfontolásból az (1) Be-Kikapcsoló csak akkor működik, ha a (2) biztonsági kulcs a megfelelő nyílásba van helyezve. A kapcsolónak egy nullafeszültség kioldója is van: ha valamilyen okból áramkimaradás lép fel, úgy a kapcsolót újból be kell kapcsolni, ha azt akarjuk, hogy a gép működjön.

A kapcsoló szolgáltatásai:

- I=Be A gép ekkor tartós üzemben működik.
- 0=Ki

Alapvágások

Állítsa a fűrészlapvédőt a munkadarab fölé kb. 10 mm-rel.

Hosszvágás (L ábra)

- Szerelje fel a párhuzamütközőt, ahogy már leírtuk.
- Állítsa be az ütközőt a skála segítségével a kívánt vágási szélességre.
- Vezesse a munkadarabot lassan a fűrészlaphoz, miközben szorosan az asztalhoz és az ütközőhöz szorítja. A fogak szabadon kell, hogy vágjanak, és a munkadarabot nem kell túl nagy erővel nyomni a fűrészszalaghoz. A szalagsebességnek mindig állandó értéken kell maradnia.



Ha a fűrészlap közelében vág, használjon tolóeszközt. A munka végeztével mindig

kapcsolja ki a fűrészt, és csak utána húzza ki a villásdugót a hálózati dugaljából.

Döntött- (rézsű)vágás (M ábra)

- Állítsa be a fűrészasztalt a kívánt szögbe.
- Szerelje fel a párhuzamütközőt a fűrészlaptól jobbra.
- A továbbiakban járjon el úgy, mint a hosszvágásnál.

Szabadvágás

Szabadvágásnál a munkadarab vezetése ütköző nélkül történik.

- Ne kísérletezzen kisebb ívek fűrészelésével, mint amit a fűrészszalag megenged.

Porelszívás

A (fa)fűrészporszívására csak a TRGS 553 sz. szabványnak megfelelő elszívóberendezést szabad alkalmazni. Más anyagokhoz a speciális követelményekre való tekintettel az ipari szakhatóság előírásai érvényesek.

A gépekhez alkalmazható tartozékok köréről kérje ki a DEWALT (Black and Decker) szakkereskedők véleményét.

Karbantartás

Az Ön DEWALT elektromos szerszáma hosszú élettartamra és a lehető legcsekélyebb karbantartási igényre lett kifejlesztve. A tartós és kifogástalan üzemelésnek a rendszeres tisztítás az alapfeltétele.



Kenés

A gépet pótlólag zsírozni nem szükséges.



Tisztítás

Gondoskodjon arról, hogy a levegőrések mindig nyitottak legyenek. A ház tisztítását végezze puha kendővel. Ne használjon sértő vagy karcoló tisztítószeret.

Környezetvédelem



Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.

Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.



Az elhasználdott termékek és csomagolások elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben csökkenthető.

A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.

DEWALT termékeire az élettartamuk lejártával visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi DEWALT szervizbe, melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.

A szervizzel kapcsolatban a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:

www.2helpU.com.

EU-tanúsítás



A DEWALT tanúsítja, hogy ezek az elektromos szerszámok megfelelnek a következő európai szabványoknak és irányelveknek: 89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 61029, EN 55104/ EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 és EN 61000-3-3.

A gépek hangnyomásszintje megfelel a 86/188/EWG és 89/392/EWG európai irányelveknek a DIN 45635 szabvány szerint mérve.

Hangnyomásszint (L_{pa}) (dB/A)*: 86 86

Hangteljesítményszint (L_{wa}) (dB/A): 94 94

*: A munkahelyre vonatkoztatott emissziós érték.

Viseljen hallásvédő eszközt 85 dB/A hangnyomásszint felett.

A súlyozott effektív rezgés gyorsulás az EN 50144 szerint: $<2,5 \text{ m/s}^2$

A biztonsági vizsgálatot végezte:
TÜV Rheiland GmbH, Köln
A tanúsító okirat száma: 950022453
Horst Großmann
fejl. igazgató
DEWALT, Idstein, Németország

BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOK

Elektromos szerszám használatakor mindig tartsa be az alapvető biztonsági rendszabályokat, ezzel elkerülheti a tűzveszély, az elektromos áramütés és a személyi sérülések lehetőségét. A következő szabályokat feltétlenül tartsa be:

Általános biztonságtechnika

- **Tartsa rendben a munkahelyét.** A rendetlenség növeli a balesetveszélyt.
- **Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra.** Ne hagyja a szabadban a gépet, óvja esőtől. Ne használja nyirkos, nedves környezetben. Gondoskodjon a jó megvilágításról. Gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében tilos használni.
- **Védekezzen áramütés ellen.** Kerülje az érinkezést fémes részekkel, mint például csővezeték, fűtőtest, tűzhely, hűtőszekrény, stb. Viseljen gumitalpú cipőt. Extrém munkakörülmények között, (pl. magas páratartalom, fémpor keletkezése esetén) az elektromos biztonság növelhető egy leválasztó transzformátor vagy hibaáramvédő kapcsoló előkapcsolásán keresztül.
- **Tartsa távol a gyermekeket!** Gondoskodjon arról hogy gyermekek a géppel és a kábellel ne érintkezzenek. 16 évnél fiatalabb korúak a szerszámot csak megfelelő szakfelügyelet mellett használhatják.
- **Hosszabbítókábel a szabadban.** Szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott és megfelelő jelöléssel ellátott hosszabbítókábelt szabad használni.
- **Biztonságos helyen tárolja a szerszámot.** Ha nem használja, száraz, zárt, gyermek által el nem érhető térben helyezze el.
- **Viseljen megfelelő munkaruházatot.** Ne hordjon ékszert, bő, lebegő ruhát, leengedett haját (tegyen sapkát). Szabadban viseljen gumikesztyűt és gumitalpú cipőt.
- **Viseljen védőszemüveget,** különösen fej feletti munkáknál. A porártalom ellen védekezzen pormaszk viselésével.
- **Figyeljen a hangnyomásszintre.** A géppel való munkavégzésnél a hangnyomás-szint meghaladhatja a 85 dB/A értéket, ezért mindig használjon hallásvédő eszközt.
- **Rögzítse a munkadarabot.** Használjon leszorítóeszközt, így biztonságos a munka, mert lehetővé válik, hogy mindkét kezével a gépet vezesse.
- **Álljon biztonságosan,** kerülje a rendellenes testtartást. Gondoskodjon arról, hogy az egyensúlyát ne veszítse el, főleg, ha állványon, vagy létrán dolgozik. A lába alól a hulladékot távolítsa el.
- **Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva a**

gépet. Kerülje a véletlenszerű bekapcsolást, ne szállítsa a feszültség alatt levő gépet ujjával a kapcsolón. A kapcsoló kikapcsolt állapotban legyen, mielőtt a hálózatra csatlakoztatja.

- **Figyeljen a munkájára.** Ne kezdjen hozzá, ha nem képes arra koncentrálni.
- **Húzza ki a villásdugót.** Kapcsolja ki a gépet, és várja meg, amíg a forgó-mozgó géprészek teljesen megállnak, s csak utána tegye le a kezéből. Szerszámcserenél, beállítási munkáknál, karbantartásnál először a villásdugót húzza ki a konnektorból.
- **Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben.** Bekapcsolás előtt ellenőrizze, nem hagyott-e szerelőszerszámot (kulcsot) a gépben.
- **Mindig megfelelő szerszámot használjon. Figyelem!** Az Ön biztonsága érdekében csak olyan tartozékot, illetve kiegészítő eszközt használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl, vagy a szakkereskedő javasol.
- **Bánjon gondosan a kábellel.** Ne szállítsa a gépet a kábelnél fogva. Ne a kábelnél fogva húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaljból. Tartsa távol a kábelt hőforrástól, olajtól, vágó élektől, durva felületektől, és használat előtt győződjön meg róla, hogy a kábel jó állapotban van-e.
- **Ápolja gondosan a szerszámot.** Tartsa a szerszámot tisztán és élesen, így jobban, biztonságosabban dolgozhat. Kövesse a karbantartási előírásokat, és a szerszámcsereére vonatkozó tudnivalókat. Ellenőrizze rendszeresen a hálózati kábelt és a villásdugót. Ha sérülést tapasztal, azonnal forduljon az illetékes szakszervizhez, vevőszolgálathoz a szakszerű javítás érdekében. Ellenőrizze rendszeresen a hosszabbítókábelt, és semmi esetre se használja, ha sérült. Tartsa a kapcsolót szárazon, tisztán, és olajtól, zsírtól mentesen.
- **Ellenőrizze, nem sérült-e meg a szerszám.** Az elektromos szerszámot használatbavétel előtt ellenőrizze, hogy a kifogástalan és rendeltetésszerű működés feltételei teljesülnek-e. Győződjön meg arról, hogy a forgó-mozgó részek nincsenek-e akadályoztatva, és nem sérültek-e. Valamennyi géprész megfelelően legyen szerelve, ez biztosítja az elektromos szerszám kifogástalan működését. A sérült részeket és védőberendezéseket előírás szerint kell javíttatni vagy cseréltetni. Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsolója hibás. Károsodott kapcsolót csak a kijelölt szakszerviz javíthat.
- **Javítást csak szakszerviz végezhet,** és csak eredeti gyári alkatrészeket szabad használni. A szakszerűtlen javítás súlyos balesetek előidézője lehet. Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

Kiegészítő biztonsági előírások a szalagfűrészekre

- Munka közben viseljen védőszemüveget.
- Rögzítse a felső szalagvezeték a munkadarabhoz olyan közel, amennyire csak lehet.
- Használaton kívül a szalagvezeték süllyessze a legalacsonyabb állásba.
- Használaton kívül, szalagcserénél, vagy karbantartásnál húzza ki a hálózati dugót a konnektorból a véletlenszerű beindítás elkerülése érdekében.
- Bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a munkaasztal a munkához illő szögben mindig biztosan rögzítve legyen.
- Használjon a vágási módhoz és anyaghoz illő éles fűrészszalagot.
- Tartsa mindkét kezét a fűrészszalag vágótartományán kívül. Keskeny munkadarabok vágásánál használjon mindig egy tolóeszközt.
- Mielőtt bekapcsolja a gépet, biztosítsa, hogy a középponti asztalbetét mindig a megfelelő helyzetben legyen. Tegyen be egy új asztalbetétet, ha a régi már elkopott.
- Csak akkor dolgozzon a fűrészszalaggal, ha valamennyi védőberendezés a helyén van, és a házajtó zárva van.
- Szokatlan munkakörülmények (pl. nagyon hideg hely, normálnál alacsonyabb feszültség, hosszú üzemszünet) esetén a fűrészszalag megszorulhat. Ekkor lazítson a szalagfeszességen kb. 100 N-ra, kapcsolja be a motort, majd járó motor mellett növelje a feszítés mértékét fokozatosan 50x N értékre. (b a fűrészlap szélességét jelenti mm-ben.)
- Ha a gépet egy ideig nem használja, lazítson a szalagfeszességen a feszítőberendezéssel. Ezzel elkerüli a hajtókerék esetleges kiegyensúlyozatlanságát.
- Körszelvényű munkadarabot biztosítson elfordulás ellen.
- Gondoskodjon arról, hogy a fűrészszalag a helyes irányba járjon, és a fogak lefelé mutassanak.

A fűrészelés biztonságát befolyásoló rizikótényezők:

Szalagfűrészelésnél a legnagyobb veszélyek:

- a forgó részek, például a fűrészszalag megérintése
- a fűrészszalag túlterhelésből adódó elszakadása.

A veszélyeztetett helyek mindenekelőtt:

- munkaterületen
- a forgó géprészek területén.

A biztonsági előírások betartása és a védőeszközök használata mellett is fennállnak még bizonyos veszélyek:

- halláskárosodás a zajterheléstől,

- balesetveszély a forgó fűrészszalag lefedetlen részénél,
- sérülésveszély a szalagcserénél (vágási veszély a fűrészszalagtól),
- az ujjak becsípődése a védőburkolat kinyitásakor
- egészségkárosodás a belélegzett fapor által. Különösen a tölgy- és bükk-por belégzése ártalmas.

DEWALT GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Gratulálunk Önnek az értékes DEWALT készülék megvásárlásához.

Termékeinkre 12 hónapos garanciát biztosítunk.

30 napos cseregarancia

Amennyiben egy DEWALT termék a vásárlásától számított 30 napon belül meghibásodik és a DEWALT szakszerviz a javításra átadott készülék meghibásodását garanciális esetként elismeri, úgy a terméket rövid időn belül megjavítjuk, illetve újra cseréljük.

12 hónapos ingyen szerviz

Magában foglalja a készülék ingyenes ellenőrzését, de az elkopott alkatrészek ellenértékét meg kell téríteni.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

1. A DEWALT kötelezettséget vállal arra, hogy a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM és a 151/2003 (IX.22.) sz. magyar Korm. Rend. szerint végzi.

a./ A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.

b./ Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán fel kell tüntetnie a vásárlás időpontját, a termék típusát vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig a jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján szerez jogosultságot a vevő a garancia időn belüli ingyenes garanciális javításra.

c./ Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.

d./ A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

e./ Elvesztett jótállási jegyet csak a vásárlási számla felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!

f./ A jótállási jegy szabálytalan kiállítás vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

2. Nem terjed ki a garancia:

a./ Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett be.

/A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be!/
b./ Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás szerinti rendeltetészerű üzemeltetés mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása következtében állt elő.

/ezek a következők: megmunkáló szerszámok pl.

vágószerszám, fűrész-lánc, fűrészlap, gyalukés stb. továbbá: meghajtósíj, csapágó, szénkefe, csillagkerék kpl. /

c./ A készülék túlterhelése miatt je-lentkező hibákra, amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek.

d./ A termék nem hivatalos DEWALT szervizben történt javításából eredő hibákra.

e./ Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DEWALT kiegészítő ké-szülékek és tartozékok használatából adódnak.

3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javító- szolgáltatónál érvényesítheti.

Garanciális javításnál az oda- és visszaszállítás igazolt költségét a leggazdaságosabban igénybevehető szállítási mód -hivatalosan rögzített díjszabásának megfelelően a szer-vizállomás téríti

/A rövid javítási határidő érdekében kérjük a készüléket postán (por-tósan) közvetlenül a Márkaszervizbe küldeni!/
-Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon részével, amely a-latt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetészerűen használni.

-A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének határidején belül a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást biztosítunk.

Ezek a következők:
motor illetve állórész, forgórész, elek-tronika.

4. Garanciális javítás esetén a szerviznek a garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:

— A garanciális igény bejelentésének dátumát,
— a hiba rövid leírását,
— a javítás módját és idő-tartamát,
— a készülék visszaadásának időpontját,
— javítás időtartamával meghosszabbított új garanciaidőt

5. Arra törekszünk, hogy szerviz-hálózatunkon keresztül kiváló javítószolgáltatást, zökkenőmentes al-katrészellátást, és széles tartozék-paletta-t biztosítsunk.

6. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg.

Gyártó:

DEWALT
Richard-Klinger Str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.

Importőr/Forgalmazó:

Erfaker Kft.
1158 Budapest
Késmárk u. 9.

Központi Márkaszervíz
ROTEL KFT.
1163 Budapest
 (Sashalom) Thököly út 17.
 Tel/Fax.: 403-2260
 404-0014

DEWALT
 Magyarországi Ker.Képviselő
 1016 Budapest
 Galeotti u.5.
 Tel.: 214-0561
 Fax.: 214-6935

IMPORTŐR
 ERFAKER KFT:
 H-1158 Budapest
 Késmárk u.9.
 Tel/Fax.: 417-6801

Országos Szervizhálózat városok szerinti sorrendben

Baja	Mofüker Kft.	6500, Szegedi út 9.	Tel.: 79/323-759
Debrecen	Spirál 96 Kft.	4024, Nyugati út 5-7.	Tel.: 52/442-198
Dorog	Tolnai Szerszám Kft.	2510, Heine u. 8.	Tel.: 33/431-679
Kaposvár	Kaposvári kiegészítő	7400, Fő u. 30.	Tel.: 82/318-574
Karcag	Weld-impex Kft.	5300, Madarasi út 24.	Tel.: 59/311-886
Kecskemét	Németh József	6000, Jókai u. 25.	Tel.: 76/324-053
Kiskunfélegyháza	Elektro-Mercator	6100, Kossuth u. 16.	Tel.: 76/462-058
Nagykanizsa	Új-Technika Kft.	8800, Teleki út 20.	Tel.: 93/310-498
Nyiregyháza	Tóth kiegészítőszerviz	4040, Vasgár u. 2/f.	Tel.: 42/504-082
Pécs	Elektrió Kft.	7623, Szabadság u. 28.	Tel.: 72/336-685
Sopron	Profil Motor Bt.	9400, Baross út 12.	Tel.: 99/511-626
Szeged	Edison üzlet –szerviz	6722, Török u. 1/a.	Tel.: 62/426-833
Székesfehérvár	Kiegészítőcenter Bt.	8000, Széna tér 3.	Tel.: 22/340-026
Szolnok	M-Edison üzlet-szerviz	5000, Szapári u.9.	Tel.: 56/422-298
Szombathely	Rotor Kft.	9700, Vasút u. 29.	Tel.: 94/317-579
Tápiószecső	Ács Imre	2251, Pesti út 46.	Tel.: 29/446-615

KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE

Szelvény száma	Kicserélt fődarab		Kicserélt fődarab új jótállás határideje	Dátum aláírás / PH
	Megnevezése	Száma		

JÓTÁLLÁSI JEGY


DEWALT


..... típusú gyártási számú termékre
 a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
 A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
 Gyártó neve, címe:


Importáló neve, címe: ERFAKER Kft 1158. Budapest, Késmárk u. 9.
 A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200..... hó nap.


..... /P.H./ aláírás

Jótállási szelvények	Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja:..... Javításra átvétel időpontja:..... Hiba oka: Javítási mód/dátum.: Visszaadás időpontja:..... A jótállás új határideje:..... Szerviz neve: Munkalapszám:..... 200..... hó nap /P.H./ aláírás	Jótállási szelvény Típus:..... Gyártási szám:..... Eladás kelte: 200..... hónap Eladó szerv:..... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja:..... Javításra átvétel időpontja:..... Hiba oka: Javítási mód/dátum.: Visszaadás időpontja:..... A jótállás új határideje:..... Szerviz neve: Munkalapszám:..... 200..... hó nap /P.H./ aláírás	Jótállási szelvény Típus:..... Gyártási szám:..... Eladás kelte: 200..... hónap Eladó szerv:..... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja:..... Javításra átvétel időpontja:..... Hiba oka: Javítási mód/dátum.: Visszaadás időpontja:..... A jótállás új határideje:..... Szerviz neve: Munkalapszám:..... 200..... hó nap /P.H./ aláírás	Jótállási szelvény Típus:..... Gyártási szám:..... Eladás kelte: 200..... hónap Eladó szerv:..... /P.H./ aláírás

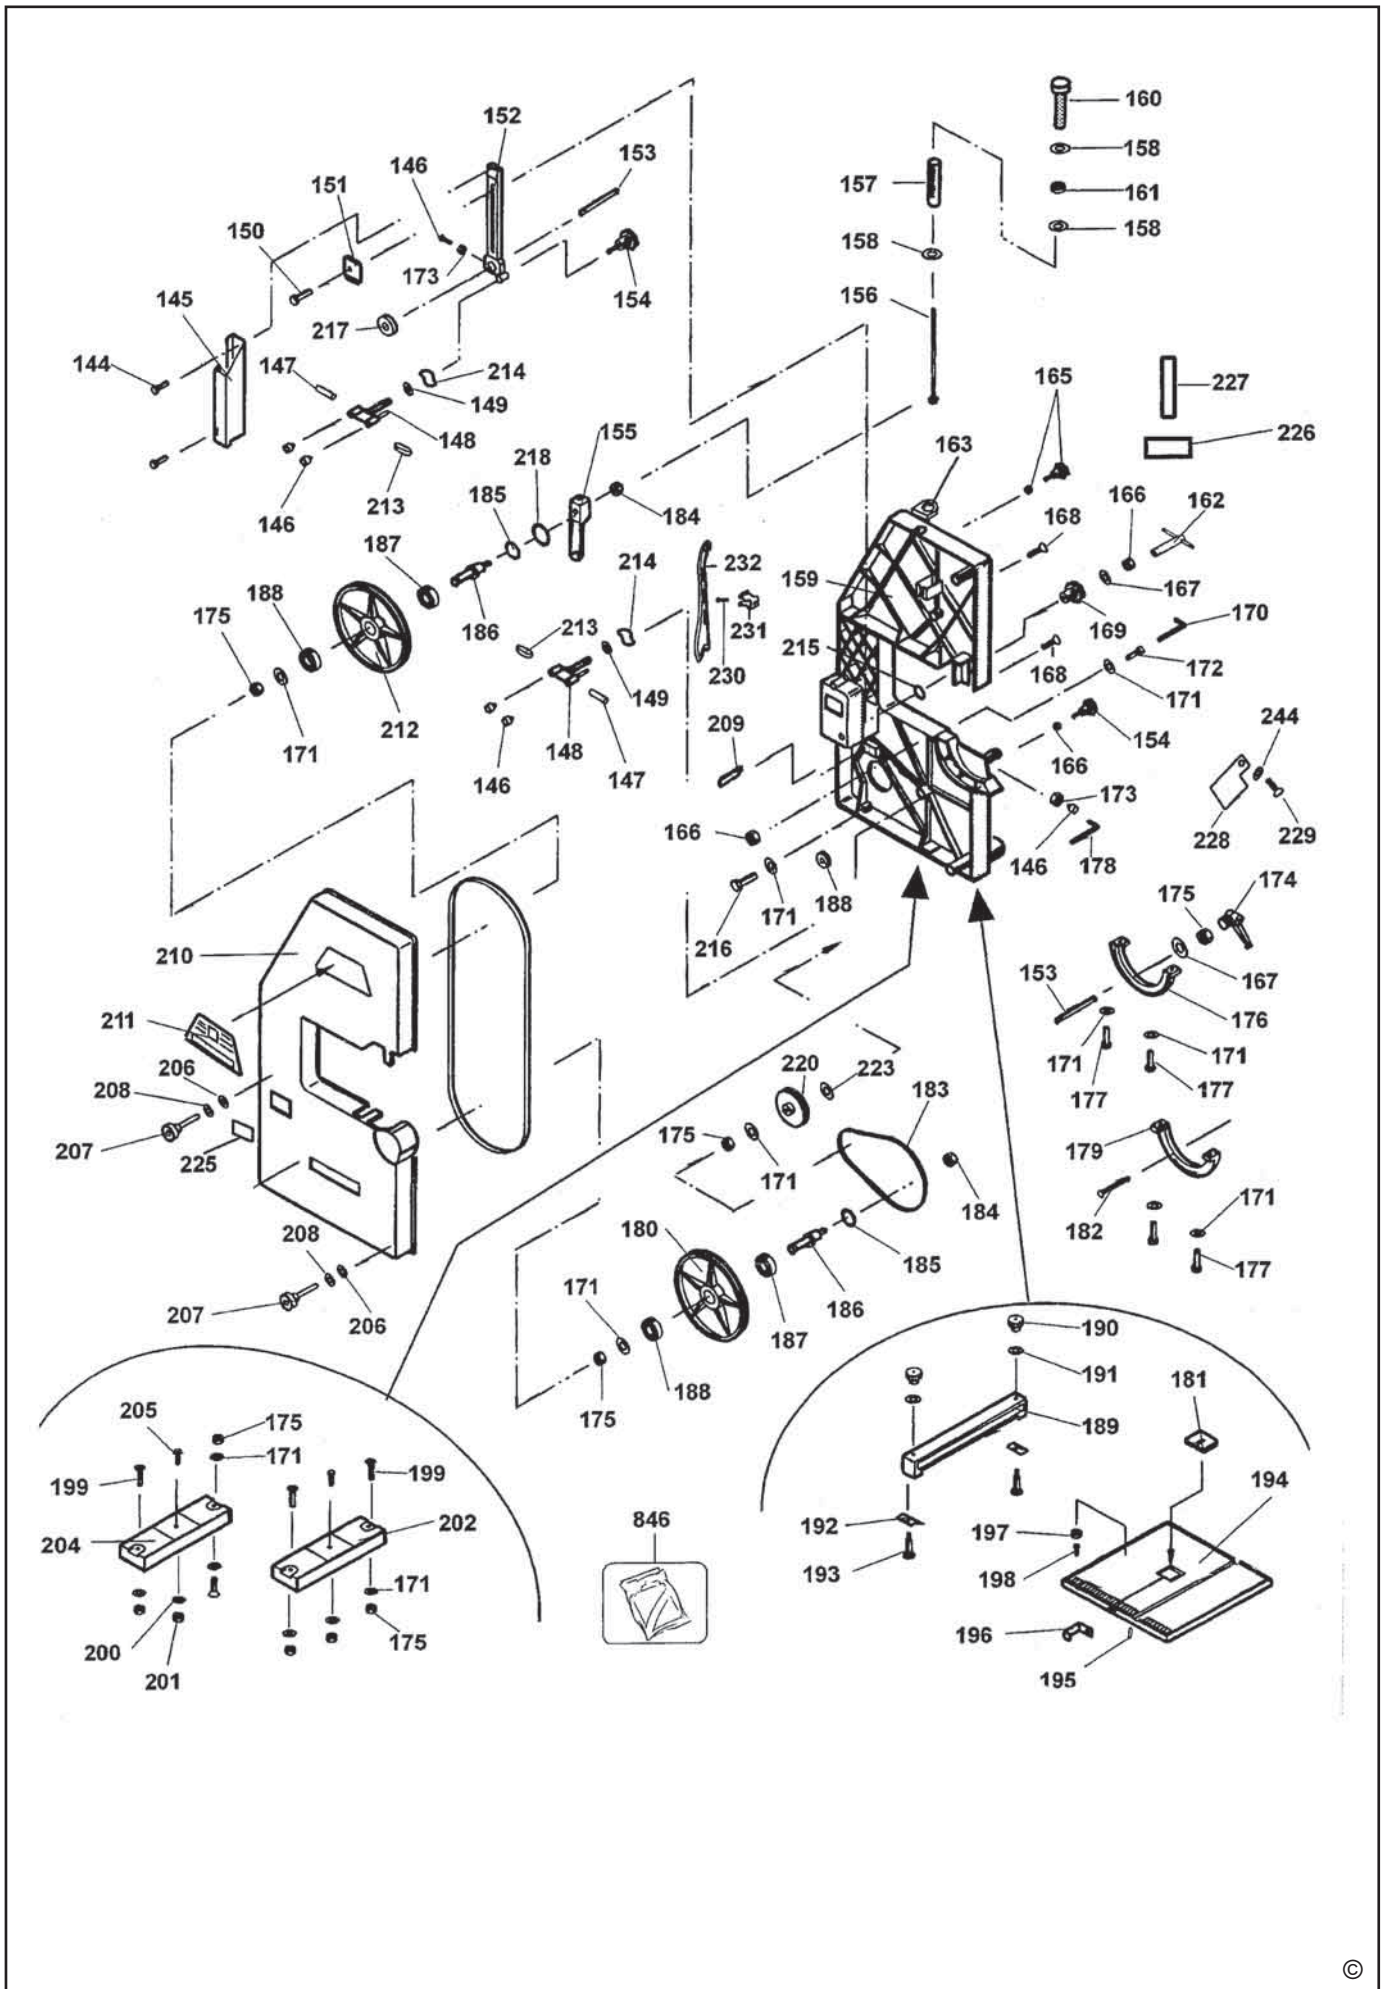

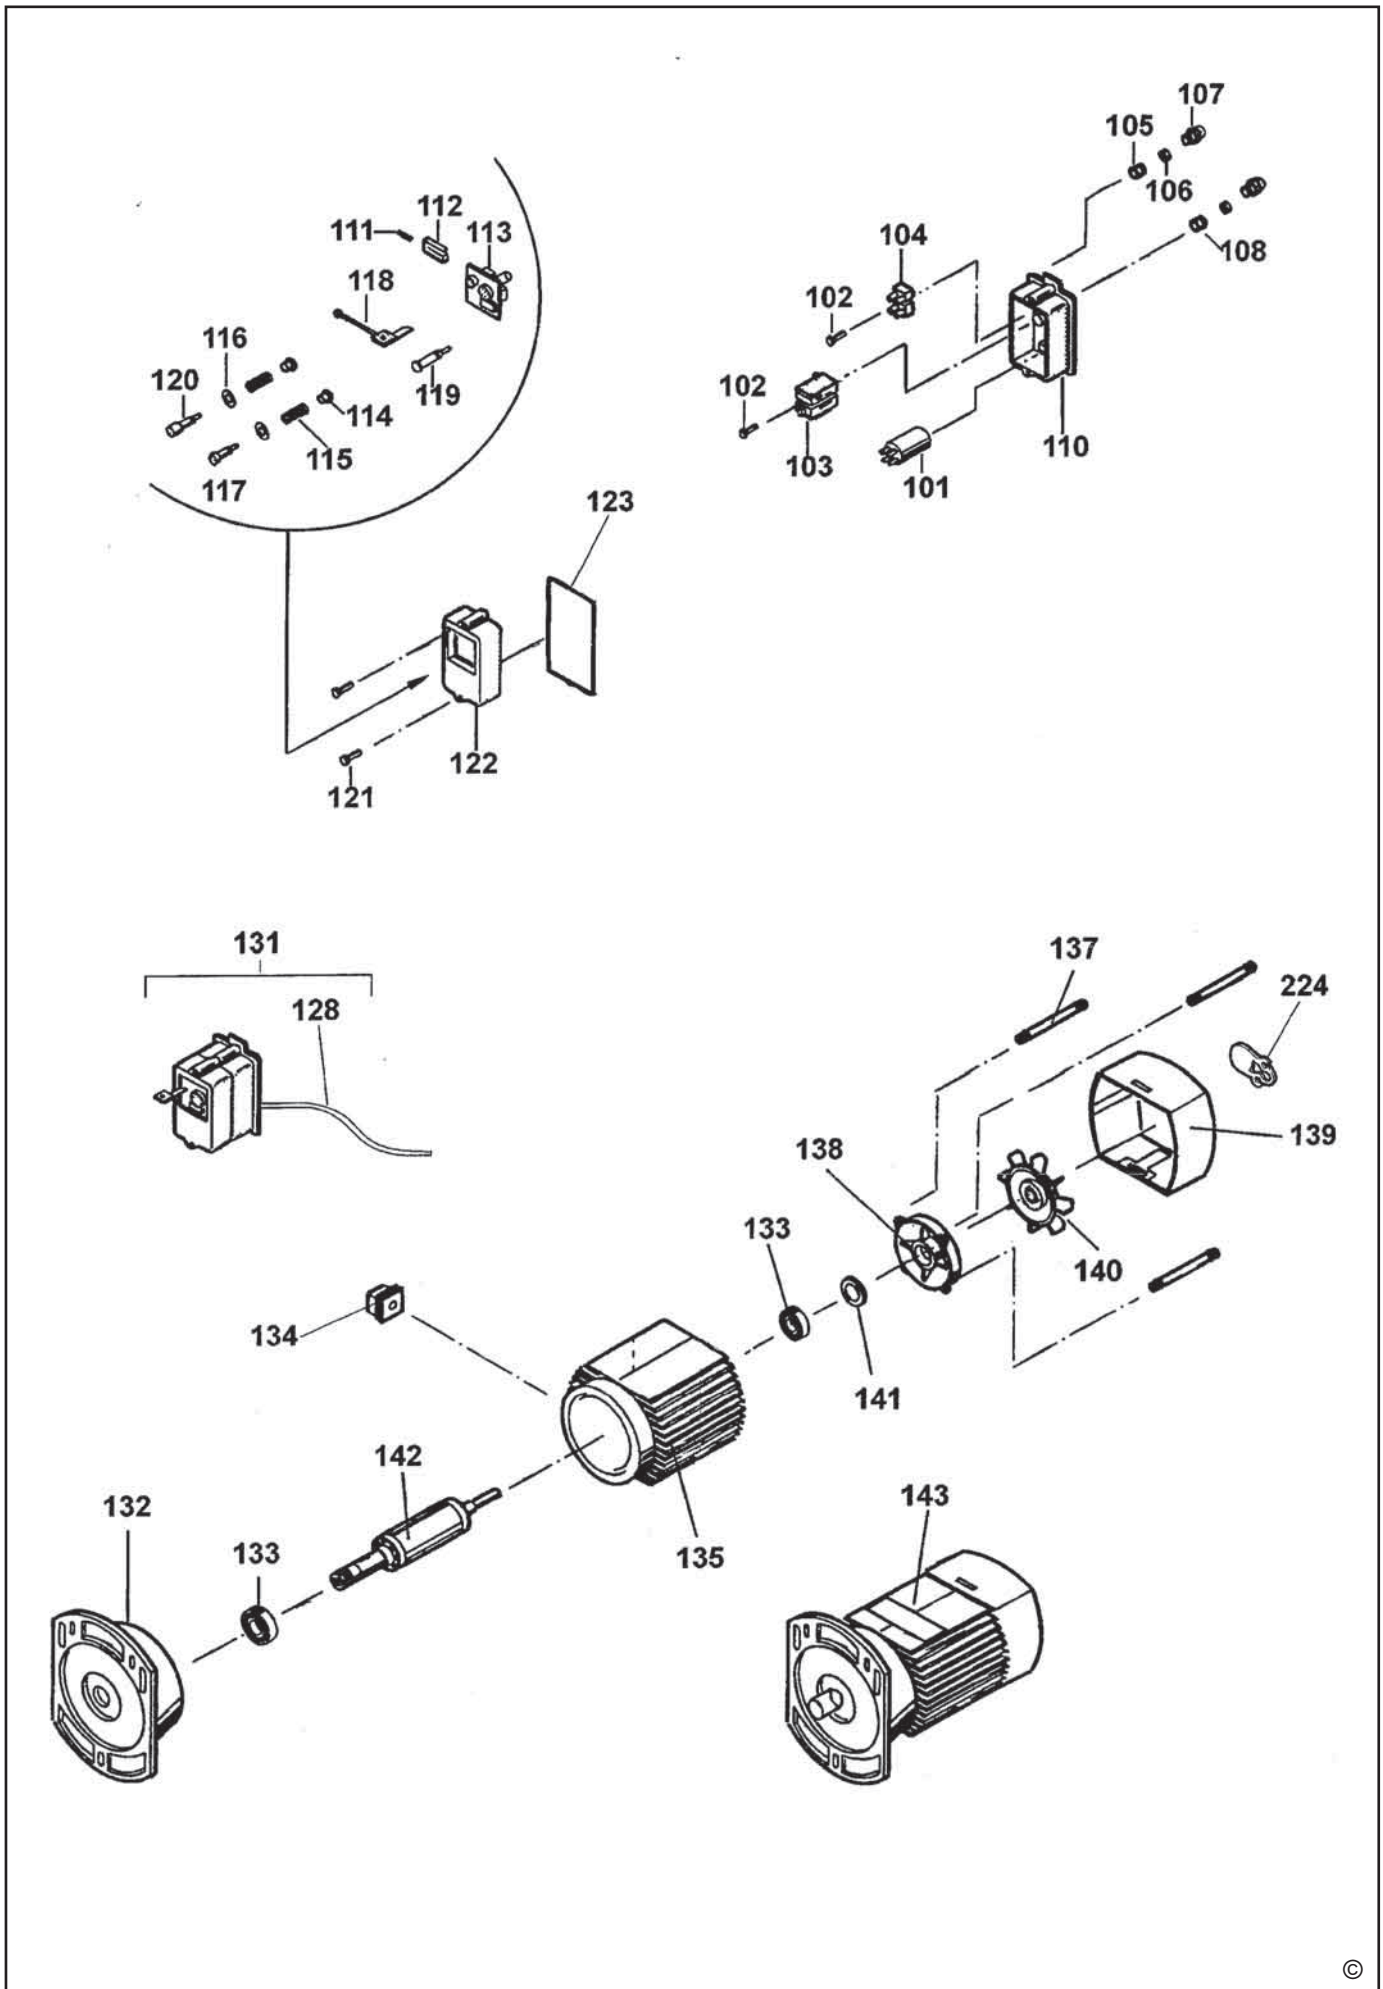

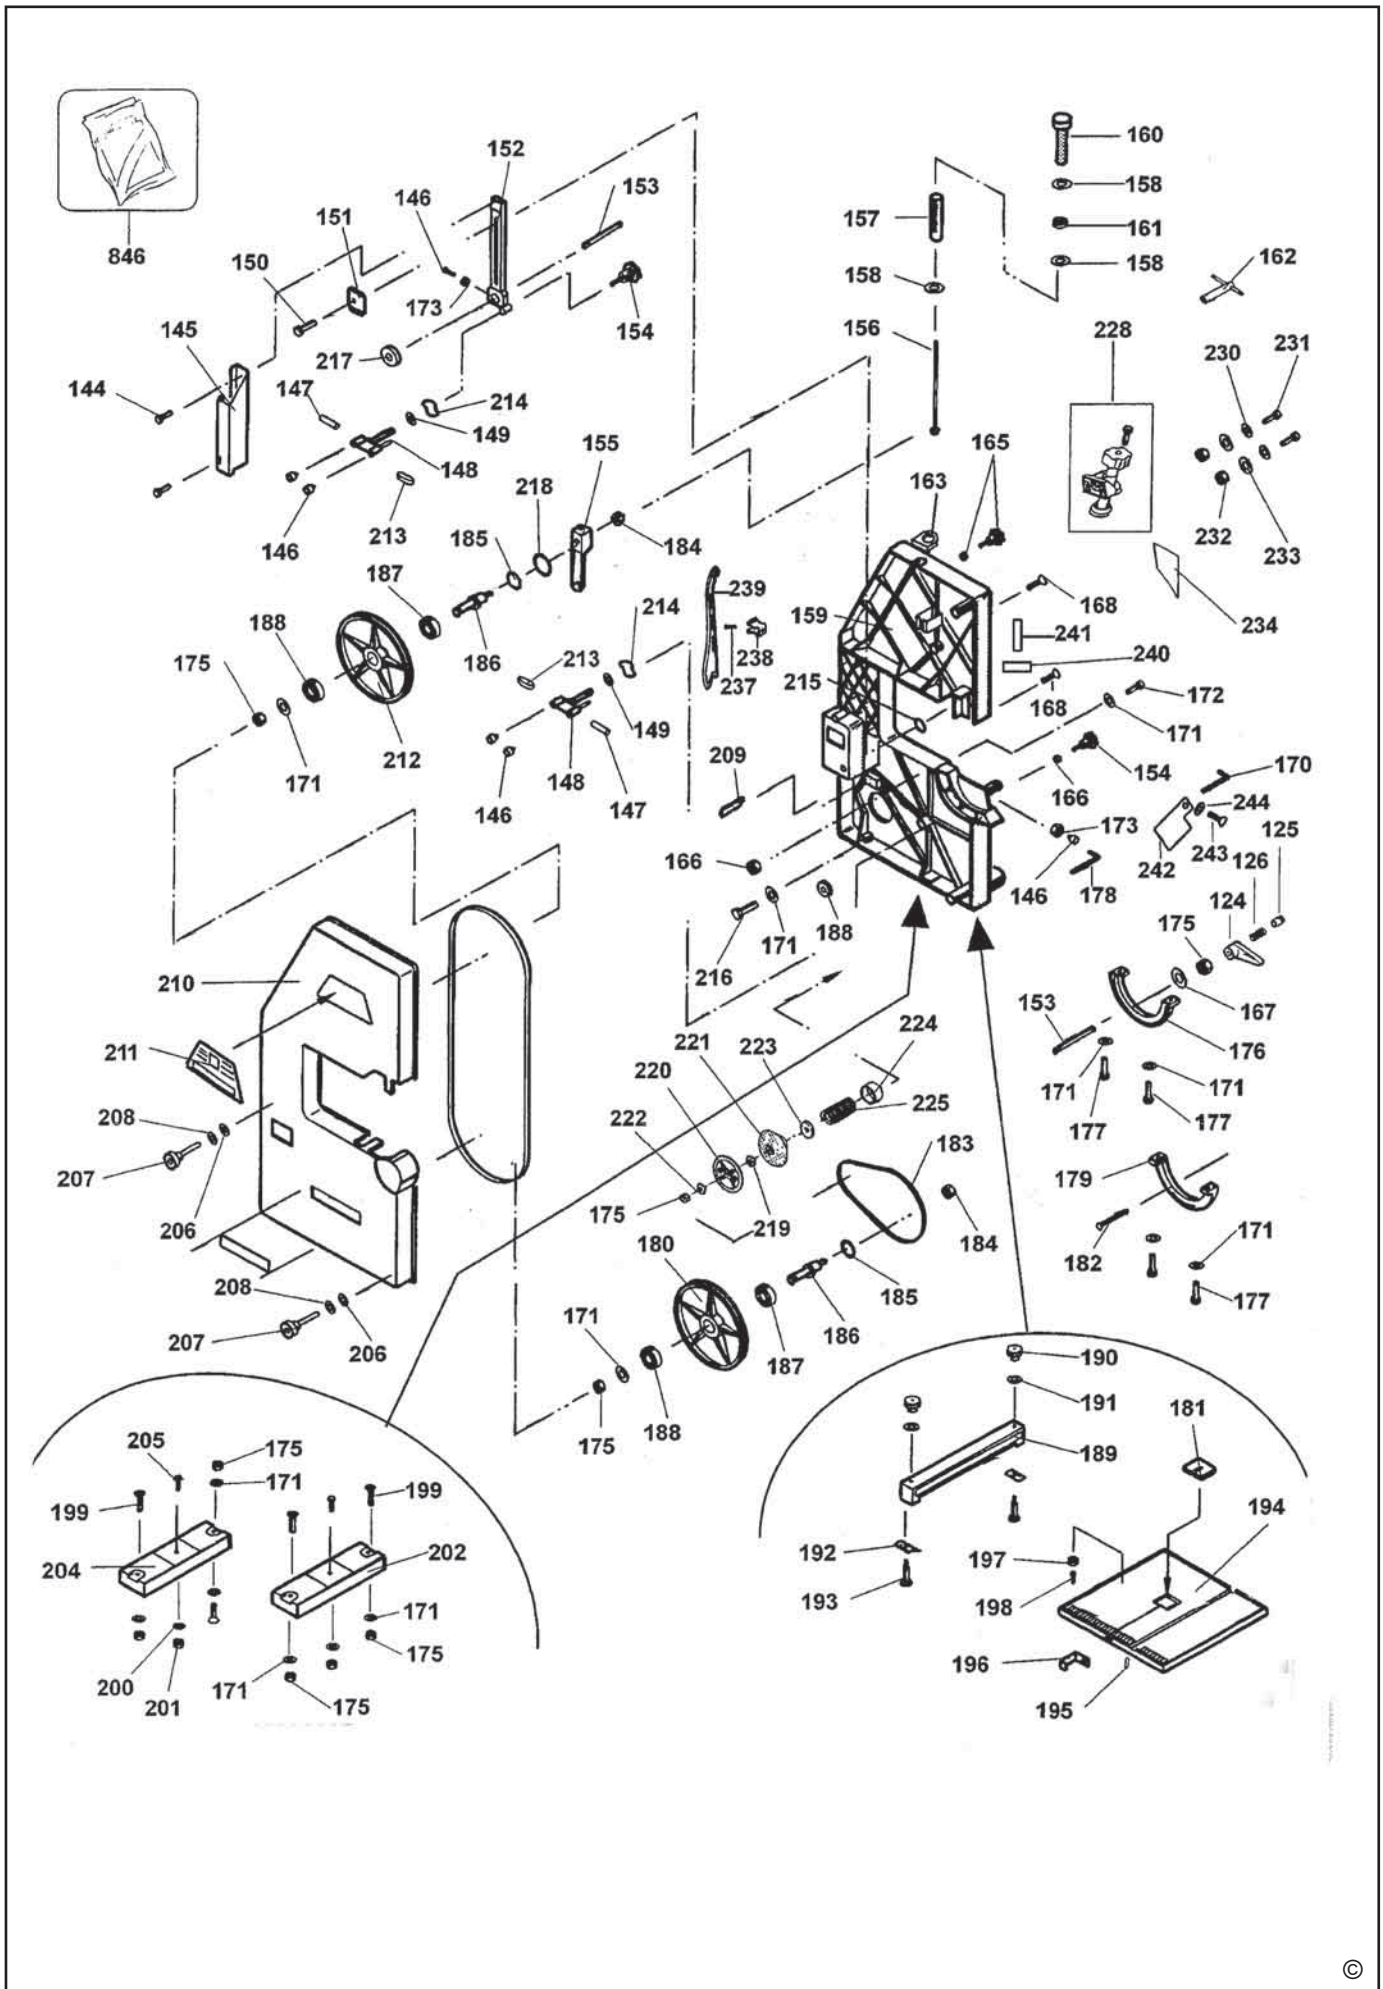

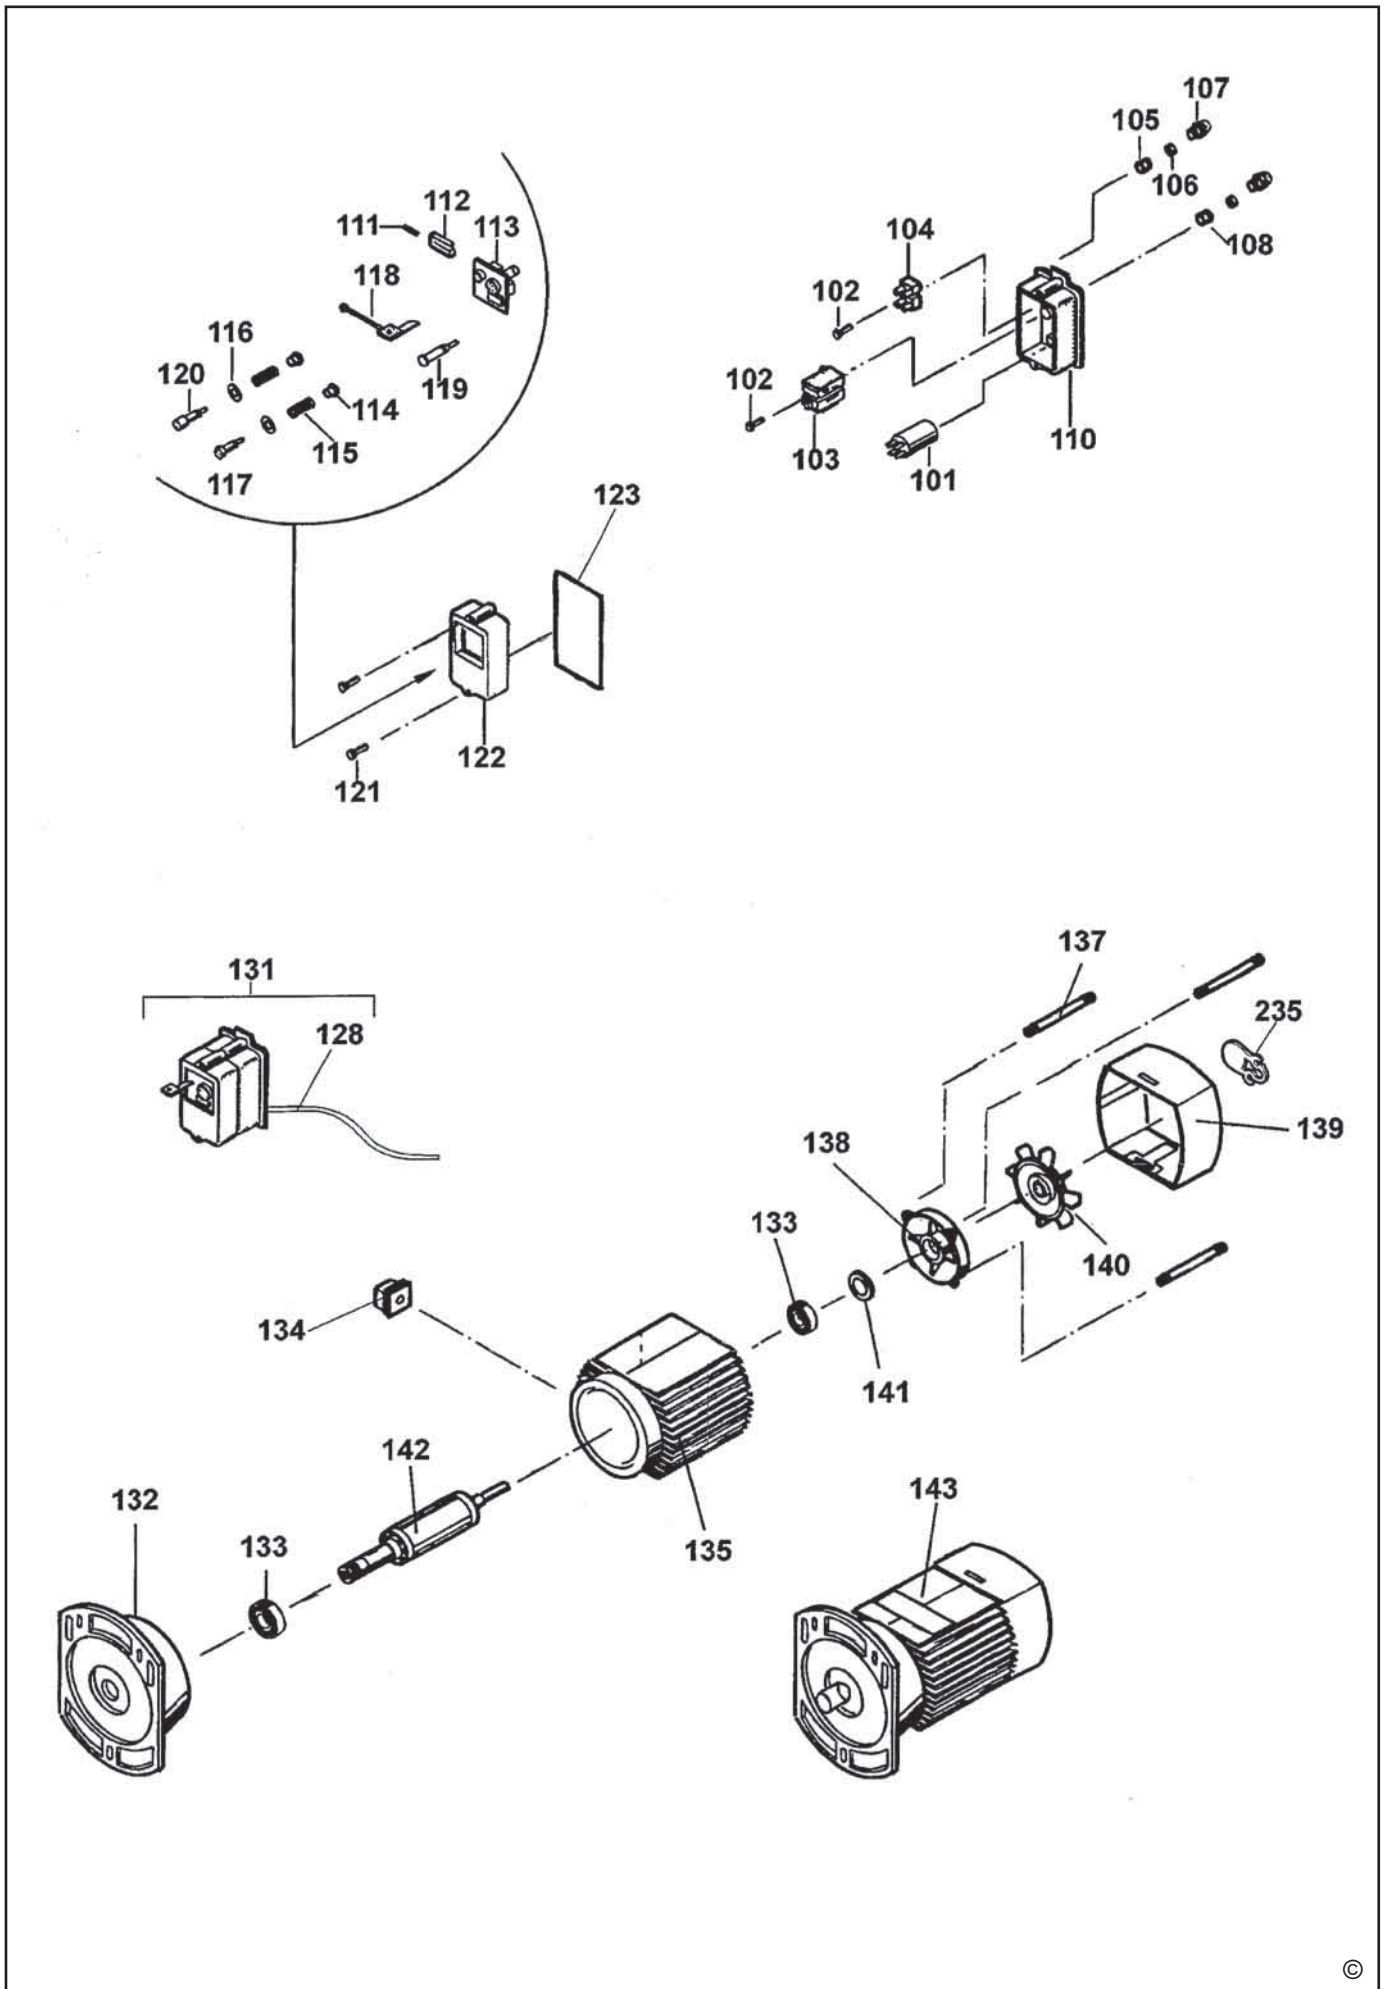

CZ ZÁRUČNÍ LIST

PL KARTA GWARANCYJNA

H JÓTÁLLÁSI JEGY

SK ZÁRUČNÝ LIST

DEWALT[®]

CZ měsíců
H hónap

12

PL miesięcy
SK mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecset helye Aláírás
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014

(PL)

Adres servisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecset Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis